




## 融着接続タイプ FuseConnect®シリーズ

## FuseConnect®シリーズ

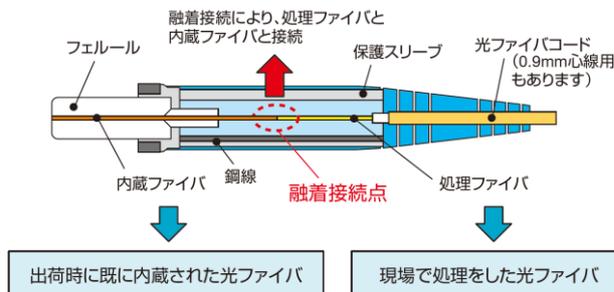

融着接続機(\*1) を使用して組立てる、まさに融着品質の現場組立光コネクタです。低反射が要求される箇所にもご使用いただけます。

## 特長

- 融着接続機を使用  
モニターで接続部分を確認しながら組立て可能
- 心線、コード対応
- SC、LC コネクタ対応

## 用途

- 局舎、データセンタ内のコネクタ接続部
- 低反射が要求される箇所

## 型番

型番例: **FUSECONNECT-SC-QA-SM-20**

①                    ②                    ③                    ④

① コネクタ形式	② タイプ	③ ファイバ・研磨	④ 適用ケーブル
<b>SC</b> : SC コネクタ <b>LC</b> : LC コネクタ	<b>SF</b> : 標準タイプ <b>QA</b> : コード用短ブーツタイプ	<b>SM</b> : SM・UPC 研磨 <b>APC</b> : SM・APC 研磨 <b>G16</b> : MM62.5(OM1)・PC 研磨 <b>OM4</b> : MM10G PLUS(OM4)・PC 研磨 (*2)	<b>09</b> : 0.9mm 心線用 <b>20</b> : 2mm コード用(*3)

## ■ タイプについて

## SF タイプ

主に 0.9mm 心線に適用されます。コード用もございます。



SC-SF-SM-09

## QA タイプ

コードに適用されます。高密度配線などのコンパクトな取回しが必要な場面に適しています。組立も容易です。



SC-QA-SM-20

(\*1) フジクラ製（一部ご使用いただけない機種、設定が必要な機種がございます。詳細はお問い合わせください。）

(\*2) OM2、OM3 タイプご要求の場合はお問い合わせください。

(\*3) 3mm コード対応製品の取り扱いもございます。



## FuseConnect®シリーズ

## ■ 取扱い製品例

型番の横に★表示のあるものは在庫がございます。

■SF タイプ			
光ファイバ	研磨方式	SC コネクタ	LC コネクタ
SM	UPC	SC-SF-SM-09 ★	LC-SF-SM-09 ①★
	APC	SC-SF-APC-09	LC-SF-APC-09 ②
MM (OM1)	PC	SC-SF-GI6-09	LC-SF-GI6-09
MM (OM4)	PC	SC-SF-OM4-09 ★	LC-SF-OM4-09 ★

■QA タイプ			
光ファイバ	研磨方式	SC コネクタ	LC コネクタ
SM	UPC	SC-QA-SM-20 ③★	LC-QA-SM-20 ⑤★
	APC	SC-QA-APC-20 ④	LC-QA-APC-20 ⑥
MM (OM1)	PC	SC-QA-GI6-20	LC-QA-GI6-20
MM (OM4)	PC	SC-QA-OM4-20 ★	LC-QA-OM4-20 ★

パッケージ例 ④



部品構成例 ⑤




(\*4) フェルールに光ファイバを接着固定し先端を工場で研磨、光ファイバはカット済み、このまま融着機にセットできます。

## ■ FuseConnect®シリーズ仕様表

適用形状	0.9mm 心線	Ø2mm コード
タイプ	SF	QA
形状範囲	-	内部が 0.9mm 心線
適用ファイバ	SM、MM62.5、MM10G PLUS	
コネクタ形式	SC、LC	
研磨方式	UPC(SM)、APC(SM)、PC(MM)	
ハウジング色	青(SM・UPC 研磨)、緑(SM・APC 研磨) ベージュ(MM62.5)、水色(MM10G PLUS)	
接続損失	0.4dB 以下(SM・MM)	
反射減衰量	50dB 以上(SM・UPC 研磨)、60dB 以上(SM・APC 研磨)	

## 組立手順例

FuseConnect-SC-QA-SM-20 (SC コネクタ、QA タイプ、SM、Ø2mm コード用)

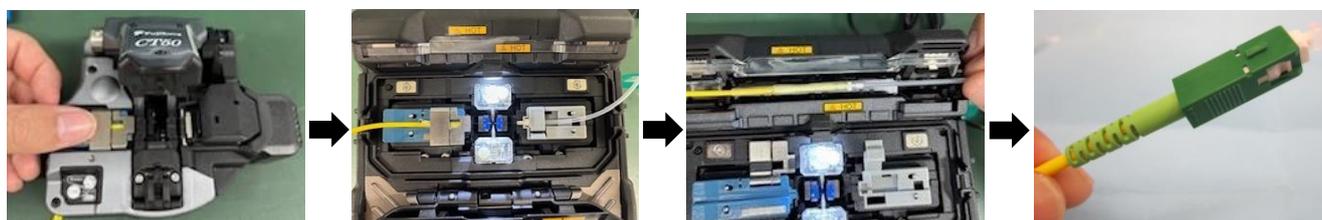

1. コード外被を除去し、抗張力体を規定の長さにカットする。さらに、0.9mm 心線の被覆を除去し、ファイバカッターでカットする。

2. 融着接続機を使用して、フェルールとファイバを接続する。

3. 接続部分を抗張力体と一緒に補強スリーブを通し加熱する。

4. プラグフレーム、ブーツ、カップリング等を組み立てる。

※コネクタの種類や光ファイバの種類によって組み立て方が異なります。必ず、手順書に沿って組み立ててください。

FuseConnect<sup>®</sup>シリーズFuseConnect<sup>®</sup> SC・LC 取り付けに必要な治具・工具例

## ケーブル・心線の場合

## 対象品名

- SF タイプ  
0.9mm 心線用: **FUSECONNECT-■-SF-■-09**

工程・機材	対象	SF タイプ
		0.9mm 心線用
素線・心線被覆除去		単心ストリッパ SS03 またはマイクロストリッパ MS-4B-08S-B9
融着ホルダ		FH-50-900、FH-60-900
ファイバカッタ		CT08、CT16、CT50 など
融着接続機		フジクラ製 (*5)

## コードの場合

## 対象品名

- QA タイプ  
Ø2mm コード用: **FUSECONNECT-■-QA-■-20**

工程・機材	対象	QA タイプ
		Ø2mm コード用
クランプ固定		ケーブルクランプ CABLE CLAMP (2mm) (*6)
コード外被除去		単心ストリッパ SS03 またはジャケットストリッパ(市販)
抗張力繊維切断		ケブラカッタ(市販)
素線・心線被覆除去		単心ストリッパ SS03 またはマイクロストリッパ MS-4B-08S-B9
融着ホルダ		FH-FC-20
ファイバカッタ		CT08、CT16、CT50 など
融着接続機		フジクラ製 (*5)



2mm 用  
ケーブルクランプ  
CABLE CLAMP (2mm) (\*6)



単心ストリッパ  
SS03



マイクロストリッパ  
MS-4B-08S-B9



融着ホルダ



ファイバカッタ  
CT50



融着接続機 (\*5)  
45S


※この他、無水アルコール、コットンなどが必要になります。

(\*5) 適用融着接続機 90S+/90R、45S、41S+/41R、70S+/70R+、19S+/19R+、12Si/12S/12R、70S/70R、19S/19R など

(\*6) 3mm 用対応製品の取り扱いもございます。



## FuseConnect® MPO

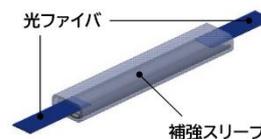補強スリーブを熱収縮させて固定する  
熱収縮補強スリーブ型

融着接続機(\*1) を使用して熱収縮補強スリーブを収縮させることで組み立てる、多心接続用の現場組立光コネクタです。テープ心線ファイバをはじめ、様々なファイバインターフェイスに対応します。単心ファイバには単心集合工具 (RT-02) を使用することで、集合工程の作業性の向上と作業時間の大幅短縮ができます。

## 特長

- 通常ファイバ融着と同じ作業感
- 融着機上だけで作業可能
- 単心ファイバ、テープ心線ファイバ、間欠固定テープ心線 (SWR®) ファイバ対応

## 用途

- ビル、局舎、データセンタ内等において、一つの場所 (限られた範囲) で多数の取り付けを行う場合
- 低反射が要求される箇所

## 型番

光ファイバ	研磨方式	ピン有り	ピン無し
SM	APC	FUSECONNECT-MPO-S-MALE-SM15-6	FUSECONNECT-MPO-S-FEMALE-SM15-6
Low Loss SM	APC	FUSECONNECT-MPO-S-MALE-LLSM15-6	FUSECONNECT-MPO-S-FEMALE-LLSM15-6
MM (OM1)	PC	FUSECONNECT-MPO-S-MALE-GI6-6	FUSECONNECT-MPO-S-FEMALE-GI6-6
MM (OM4)	PC	FUSECONNECT-MPO-S-MALE-OM4-6 (*2)	FUSECONNECT-MPO-S-FEMALE-OM4-6 (*2)

(\*1) フジクラ製 (一部ご使用いただけない機種、設定が必要な機種がございます。詳細はお問い合わせください。)

(\*2) OM4 タイプは OM2、OM3 にも適用可能です。

## ご注文例

型番例: **FUSECONNECT-MPO-S-MALE-SM15-6**

① ②

①		②	
コネクタ種類		ファイバ・研磨	
<b>MALE</b> :ピン有り	<b>SM</b> :SM・APC 研磨	<b>GI6</b> :MM(OM1)・PC 研磨	
<b>FEMALE</b> :ピン無し	<b>LLSM</b> :SM・APC 研磨 (低ロスタイプ)	<b>OM4</b> :MM(OM4)・PC 研磨	

## FuseConnect® MPO 仕様表

項目	品名	FUSECONNECT-MPO-S-■-SM15-6	FUSECONNECT-MPO-S-■-LLSM15-6	FUSECONNECT-MPO-S-■-GI6-6	FUSECONNECT-MPO-S-■-OM4-6
コネクタ		MPO 12 心、IEC61754-7 準拠			
タイプ		SM (*3)	Low Loss SM (*3)	MM (OM1) (*4)	MM(OM4) (*5)
研磨		APC		PC	
ハウジング色		緑	黄	ベージュ	アクア
接続損失 (*6)		0.75dB 以下	0.35dB 以下	0.35dB 以下	0.35dB 以下
反射減衰量 (*6)		65dB 以上	65dB 以上	-	-
対応ファイバ・コード		単心ファイバ、テープ心線ファイバ、間欠固定テープ心線 (SWR®) ファイバ、3mm コード			
備考		梱包単位 6 個/パック			

(\*3) モードフィールド径: 8.6µm 9.2µm をご希望の場合はお問い合わせください。

(\*4) GI 62.5/125, IEC 60793-2-10 A1b (\*5) GI 50/125, IEC 60793-2-10 A1a.3

(\*6) 対マスタ、SM@1310、1550nm、MM@850、1310nm

FuseConnect<sup>®</sup> MPOFuseConnect<sup>®</sup> MPO 取り付けに必要な治具・工具例

工程・機材	対象	テープ心線ファイバ、 間欠固定テープ心線(SWR <sup>®</sup> )ファイバ用	Ø3mm コード用
クランプ固定		不要	ケーブルクランプ CABLE CLAMP (2mm and 3mm) (*7)
コード外被縦裂き		不要	コード縦裂き工具 FUSE-ST (*8)
融着ホルダ			FH-70-12
単心集合		不要	単心集合工具 RT-02
心線被覆除去			ファイバストリッパ RS03
ファイバカッタ			CT50 など
融着接続機			フジクラ製 (*9)
抗張力繊維切断		不要	ケブラカッタ(市販)



3mm 用

ケーブルクランプ  
CABLE CLAMP  
(2mm and 3mm) (\*7)コード縦裂き工具  
FUSE-ST (\*8)単心集合工具  
RT-02融着ホルダ  
FH-70-12ファイバストリッパ  
RS03ファイバカッタ  
CT50融着接続機 (\*9)  
90R

※この他、無水アルコール、コットンなどが必要になります。

(\*7) 2mm 用と 3mm 用が各 1 個ずつ入ったセット販売となります。組み立てには 3mm 用をご使用ください。

(\*8) Fuseconnect コード用の組立てで、コード外被を縦に 2 分割する工具です。コード外被径 Ø1.6mm、Ø2.0mm、Ø2.8mm、Ø3.0mm に対応しています。

(\*9) 適用融着接続機 90R、70R など